



ZPRÁVA O REVIZI KANALIZACE

Objekt : Kounicova 42
Místo: Brno - Veverčí
Datum : 18. 8. 2017

Sebak spol. s r. o.
Kudrnova 27, 620 00 Brno
IČO : 60696834

tel. : +420 / 545 222 278
gsm : +420 / 777 818 777
e-mail : sebak @ sebak.cz

www.sebak.cz

Inspekční protokol

Datum 18. 8. 2017

Číslo monitorování 1

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Místo inspekce | Brno - Veverí | Zadavatel |
| Ulice | Kounicova 42 | |
| PSČ | | |
| Směr inspekce | Z dešťové vpusti DV ve dvoře do odtoku | Materiál Beton |
| | | Profil Kruhový |
| | | DN 125 |
| Název a hloubka horního vstupu (cm) | Název a hloubka spodního vstupu (cm) | |
| DV | odtok | |
| Při inspekci přítomen | | Videozáznam DVD 1 |
| Důvod inspekce | Zjištění stavu | Stopa 1 |
| Čištěno | | Revidoval Radek Audy |
| Délka zrevidovaného úseku (m) | 19,2 | Po/Proti směru toku Po směru toku |
| Délka celého úseku (m) | | Rok výroby kanalizace |

| Foto č. | Staničení / m | Popis nálezu |
|---------|---------------|--|
| 001 | 0,0 | Začátek úseku, DV |
| | 0,2 | Změna materiálu-PVC |
| | 0,4 | Přechod na svislou kanalizaci |
| | 0,6 | Přechod na ležatou kanalizaci nebo napojení na další tok v horní části, větší DN, litina |
| 002 | 3,2 | Odbočka vpravo |
| 003 | 6,0 | Odbočka v horní části (vpravo) |
| 004 | 7,5 | Odbočka vlevo |
| 005 | 11,1 | Čistící kus |
| 006 | 11,8 | Inkrusty |
| 007 | 12,2 | Odbočka vpravo? |
| 008 | 19,2 | Konec revize úseku, kamera nejde dál utlačit, kanalizace se stáčí vlevo |

Závěr

Průtočnost: Omezena inkrusty, naplaveninami a pevnými usazeninami

Stěny potrubí: Značně zvětřalá litinová část potrubí

Spoje: Zvětřalé

Doporučujeme odstranit uvedené poruchy.

Fotodokumentace k úseku



FOTO 001:



FOTO 002:



FOTO 003:

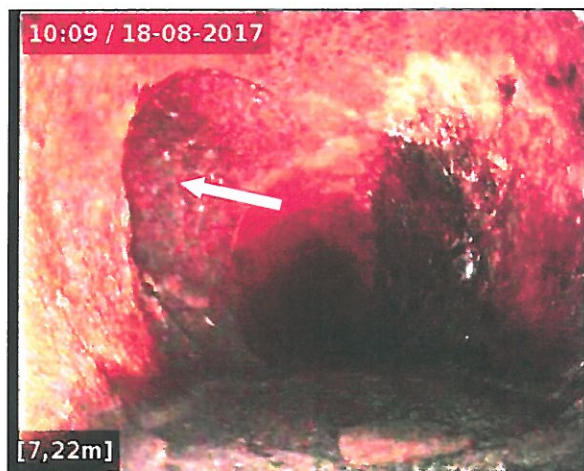


FOTO 004:

Fotodokumentace k úseku



FOTO 005:



FOTO 006:



FOTO 007:



FOTO 008:

V Brně dne 22. 8. 2017

Ing. Lubomír Sedláček
jednatel společnosti

