




**STOLAŘSTVÍ PINTERA**  
696 31 Nechvalín 148  
IČ: 01784463, DIČ: CZ7708304252

tel.: +420 724 905 160, 774 198 292  
www.pintera.cz  
pinteraokna@seznam.cz

## Odborné posouzení stavu okenní výplně na objektu Kounicova 299/42 v Brně

<b>Okno dvojité čtyřkřídle</b>	<b>Objekt:</b> <b>Kounicova 299/42, Brno – město</b>  <b>Umístění: 2. NP</b>	<b>Počet : 1</b>
<b>POPIS:</b>  Dvojité, čtyřkřídle, dovnitř otevíravé okno v dřevěné špaletě. Okno je dělené v ½ výšky poutcem. V horní části je okno rozděleno 1 svislým břevnem a křídla jsou samostatná. Levé horní int. křídlo je dovnitř otevíravé, pravé horní int. křídlo je dovnitř výklopné. Levé horní ext. křídlo je dovnitř otevíravé a pravé horní ext. křídlo je ven výklopné. Horní křídla jsou dělená vodorovně třemi příčkami. Spodní část je dvoukřídla s klapačkou, dotyková svislá hrana obou protilehlých křídel je na dvojistou polodrážku, do které vnitřní křídla zapadají. Jsou otevíravá dovnitř. Špaletové prkno s vnitřním rámem tvoří polodrážku, do které křídla zapadají. Okenní křídla jsou ve spojkách zpevněna zadlabanými úhelníky. Venkovní křídla mají dřevěnou okapničku. Vnitřní okenní rám je na ploše zdi zalištovaný. <b>Materiál:</b> jehličnaté dřevo <b>Kování:</b> železné kování přetřené krycím nátěrem. <b>Zasklení:</b> čiré sklo, upevněné sklenářským tmelem na venkovní ploše.		 <b>rozměry:</b> velikost 103x282 cm, hl.špalety 19,5cm <b>povrchová úprava:</b> krycí nátěr – vnitřní plocha - slon. kost venkovní plocha – sl. kost
<b>Kování typ:</b> Dolní křídla 3 zadlabací panty bez ozdob půlkulaté, křídla otevírána pomocí mosazných rozvor a okenních táhel. Ve špaletovém dřevě jsou dvě záskočky. Horní křídla: na levé straně mají otevíravá křídla 3 zadlabací panty bez ozdob půlkulaté, na pravé straně mají výklopná křídla 2 zadlabací panty. Otevírání horních křídel zajišťují mosazné půlolivy s kruhovou podložkou osazené na kónickém trnu jazýčkového zámečku. Okno je opatřeno 1 sklopným/výklopným mechanismem s posuvným madlem a lankovým táhlem v trubici.		
<b>Stav:</b> Do okna zatéká. Křídla jsou zkřížená, prohnutá, pokleslá, netěsní. Z venkovní plochy se v celé ploše odlupuje barva na holé, začernalé dřevo. Jsou uvolněné, vypraskané a rozestoupené konstrukční spoje. Venkovní		



**Josef Pintera**  
**STOLAŘSTVÍ** - Nechvalín 148  
Nerudova 256  
697 01 KYJOV  
www.pintera.cz

IČ: 017 84 463, DIČ: CZ7708304252

plocha je narušená prasklinami do hloubky cca 3 mm místy i více. Špaletová prkna jsou také narušená zatékající vodou, popraskaná barva. Rovněž jsou popraskané i boční díly špalety navazující na dolní prkno. Vnitřní pozice je rovněž poškozena vodou. Zatékající voda zčásti narušuje i vnitřní pozice. V obou pozicích jsou křídla při skle poškozená stékajícím kondenzátem. Vnitřní křídla jsou pokleslá, zkřížená, prohnutá, drhnou. Ve vnitřní ploše se barva odlupuje na holé dřevo, zvláště při skle. Barevný krycí nátěr je zcela popraskaný.

Zasklení: uvolněné tmely, poškrabaná skla

Kování: zarezlé, některé nefunkční, pákový mechanismus nefunkční

#### **Rekapitulace:**

Okno je značně poškozený původní prvek, a to zvláště ve venkovních pozicích a spodní části

#### **Doporučení:**

Okna nelze zrepasovat.

Doporučujeme okno vyrobit v replice při zachování původní profilace rámu a křídel. Provést s odtokovými drážkami a otvory v okenním rámu, s polodrážkou na ploše venkovního spodního dílu rámu, umožňující zapuštění venkovního plechového parapetu. Do venkovních křídel osadit izolační dvojsklo 4-10-4, čiré, distanční rámeček v odstínu křídla. Těsnění celoobvodové zafrézované. Vnitřní křídla osadit sklem tl. 4 mm. Použít nové mosazné kování.

Vypracoval:

Huppert Kamil



Schválil:

Pintera Josef

Josef Pintera

STOLARSTVÍ

Nerudova 256

697 01 KYJOV


www.pintera.cz

IČ: 017 84 463, DIČ: CZ7708304252



- Nechvalín 148




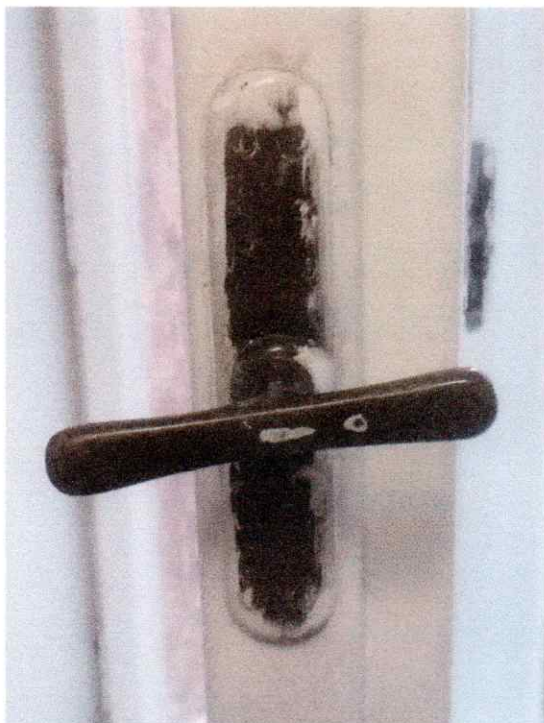

Interiér, původní rozvora, profilace klapačky



exteriér, původní rozvora

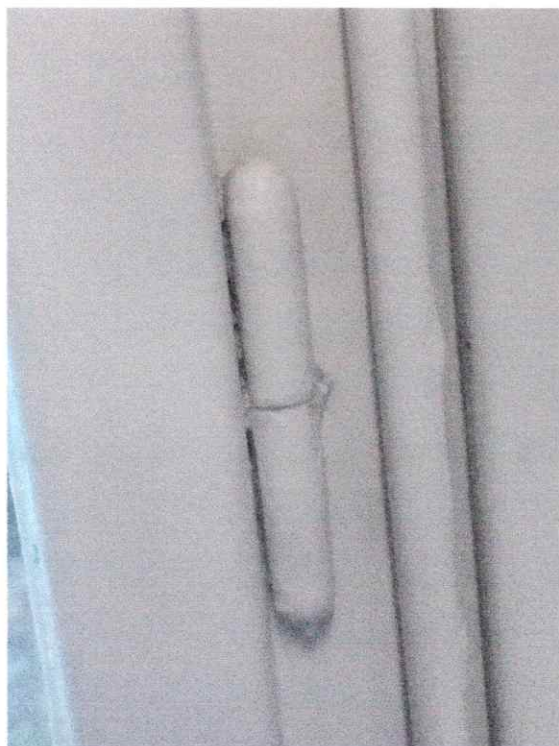

okenní pant, profilace křídla



pákový mechanismus, profilace křídla, lištování



**Jozef Pintera**  
 S. J. L. A. S. T. V. I. - Nechvalín 148  
 Nerudova 256  
 697 01 KYJOV  
 www.pintera.cz

IČ: 017 84 463, DIČ: CZ7708304252





poškození špaletové desky



poškození špaletové desky, poškození křídla



Poškozená okapnička, chybějící tmel



poškození vnějšího rámu






Poškození venkovního rámu



Poškození okapnice, chybějící tmel, chybějící barva



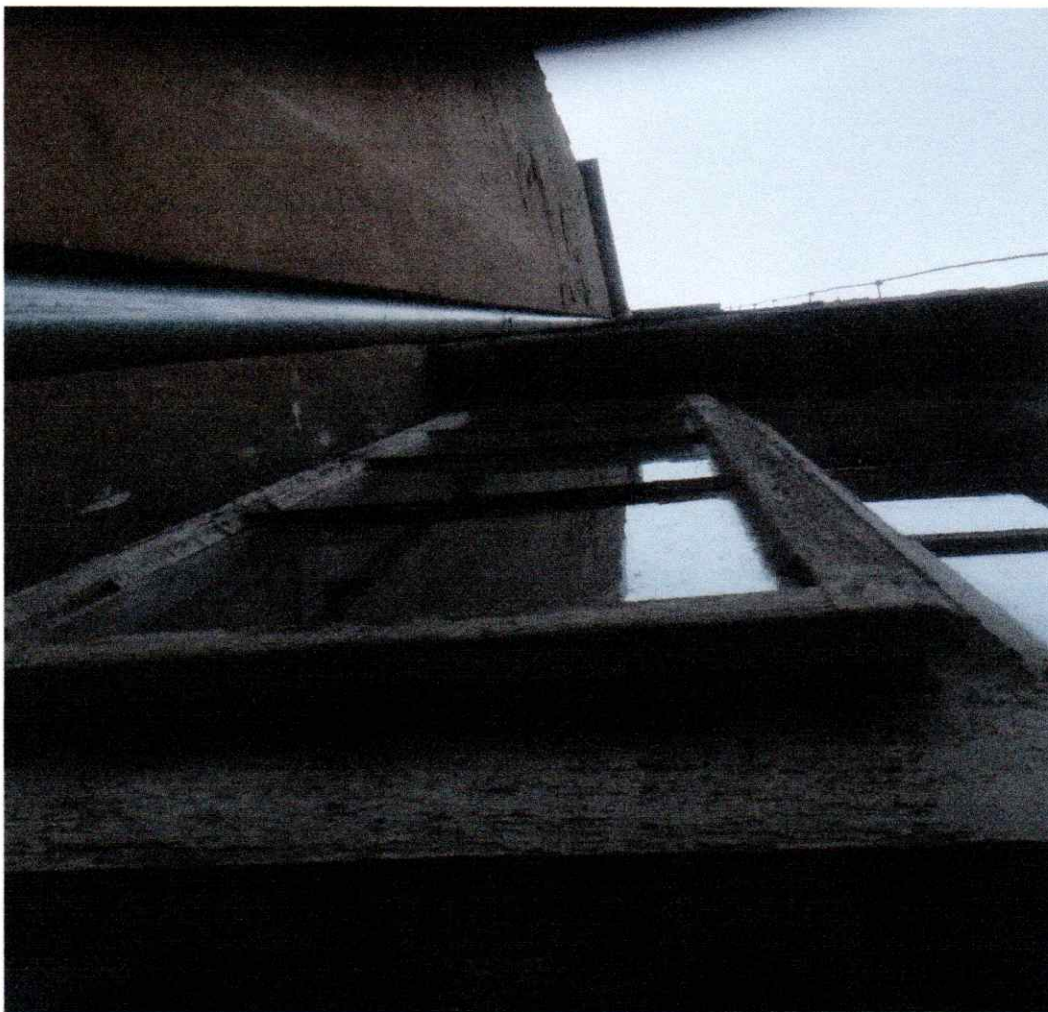

Poškození venkovních křídel, poškození venkovních ráků



Poškození venkovních křídel, poškození venkovních ráků